

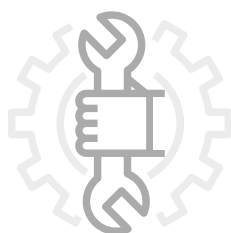



PORTA SCORREVOLE A SCOMPARSA - SCI
STANDARD POCKET DOOR - SCI
PORTE COULISSANTE RÉTRACTABLE - SCI
PUERTA CORREDERA INTERIOR - SCI
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ - SCI

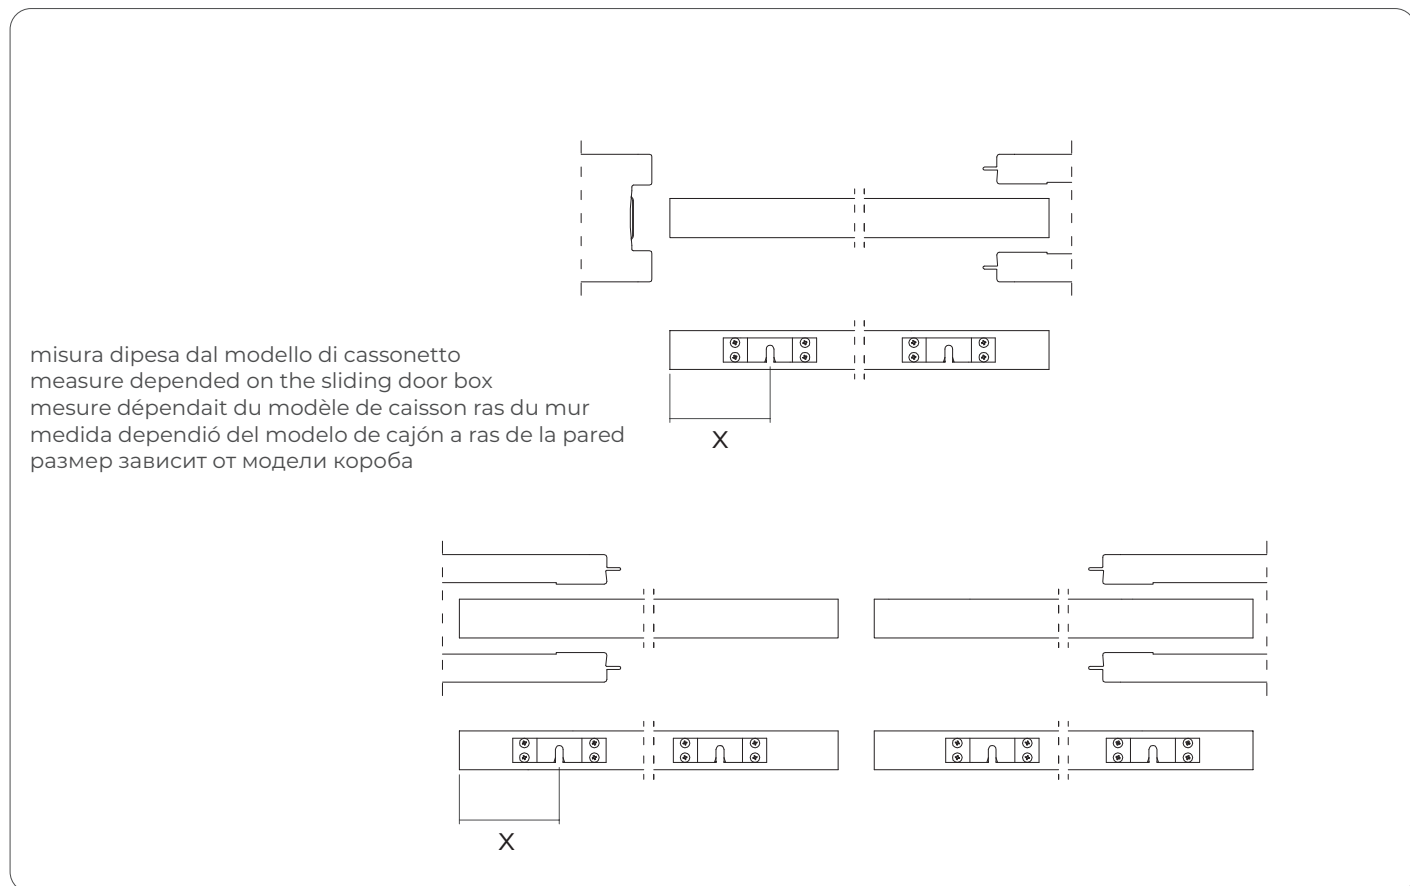


BARAUSSE

Montaggio anta
 Leaf assembly
 Assemblage de porte
 Montaje de puerta
 Дверная сборка





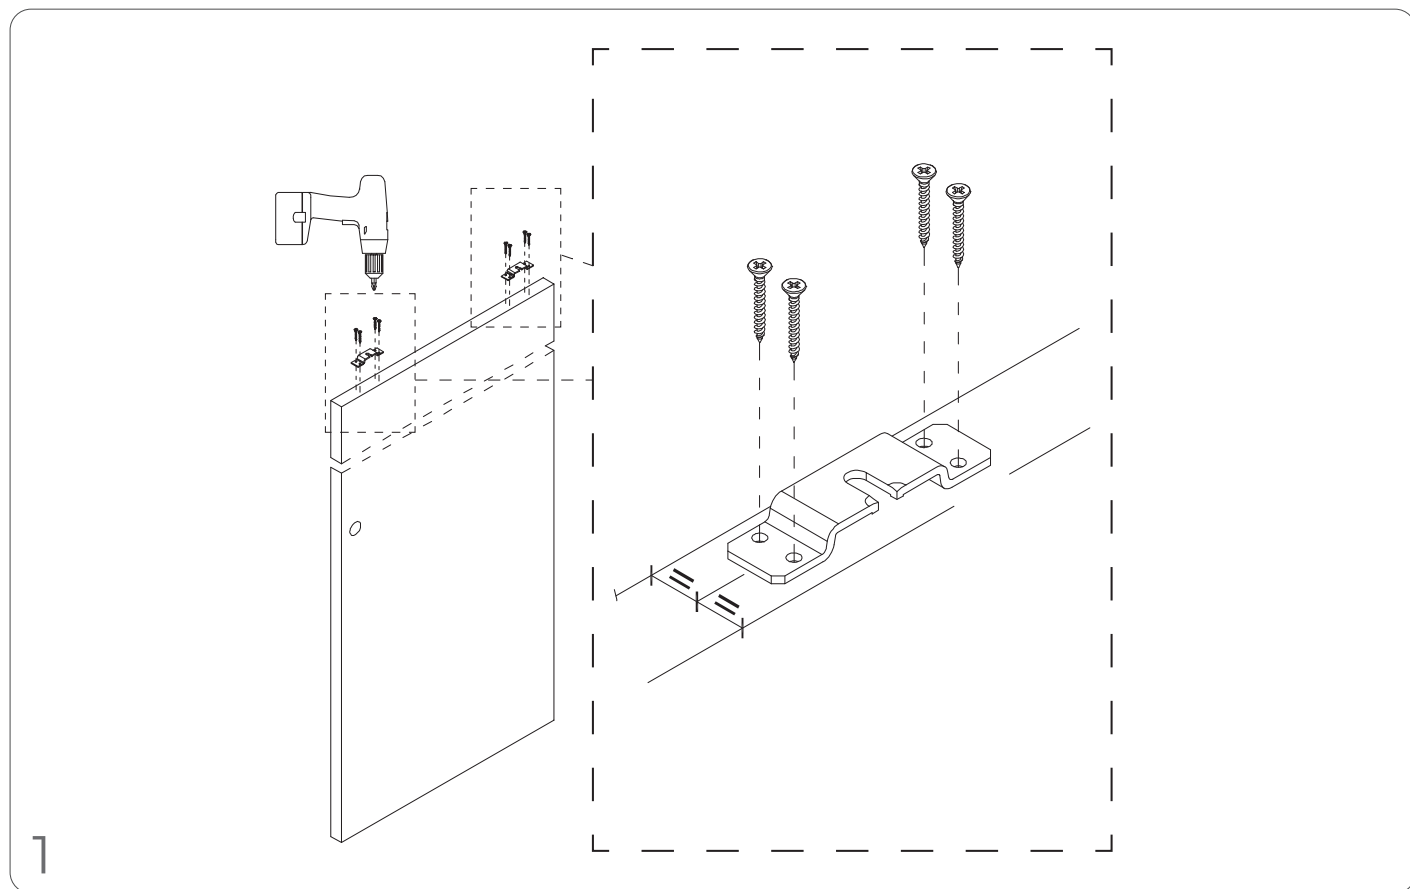


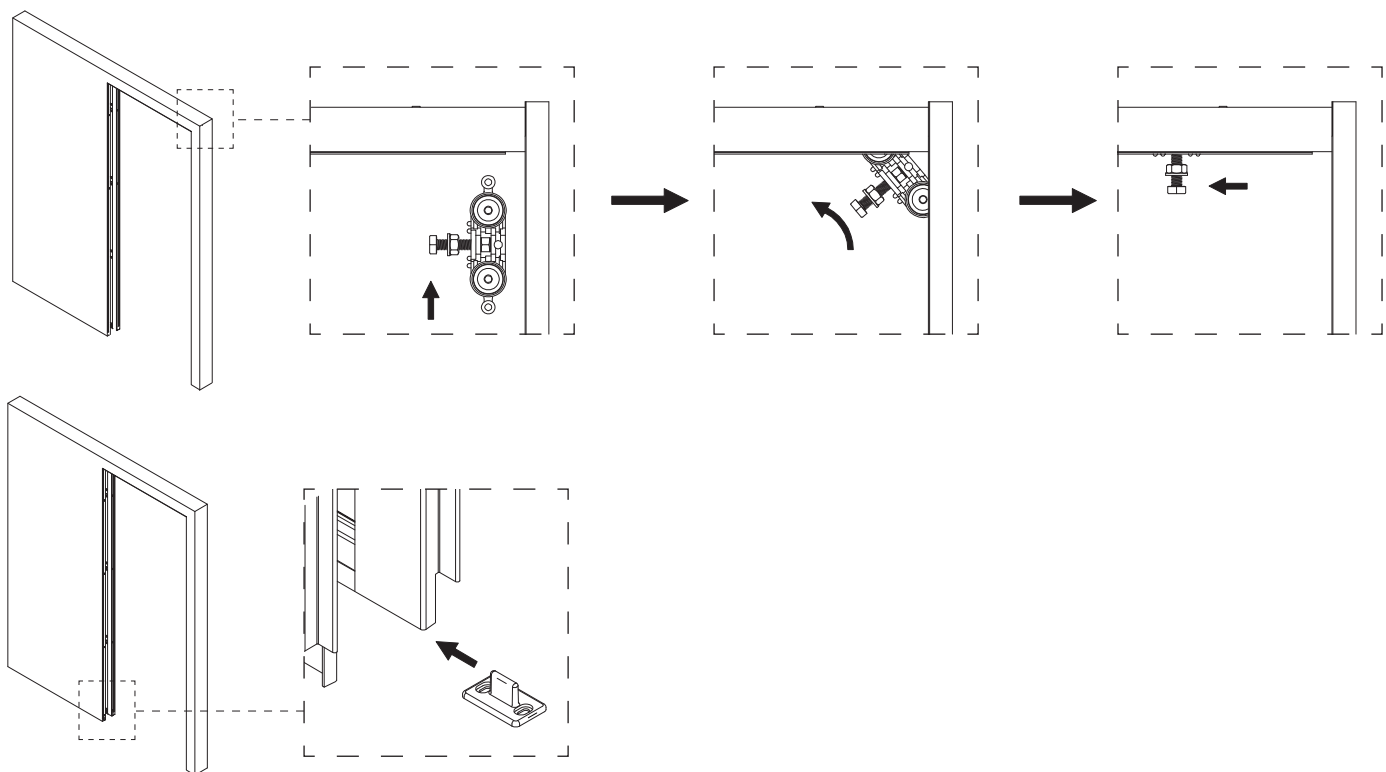





2

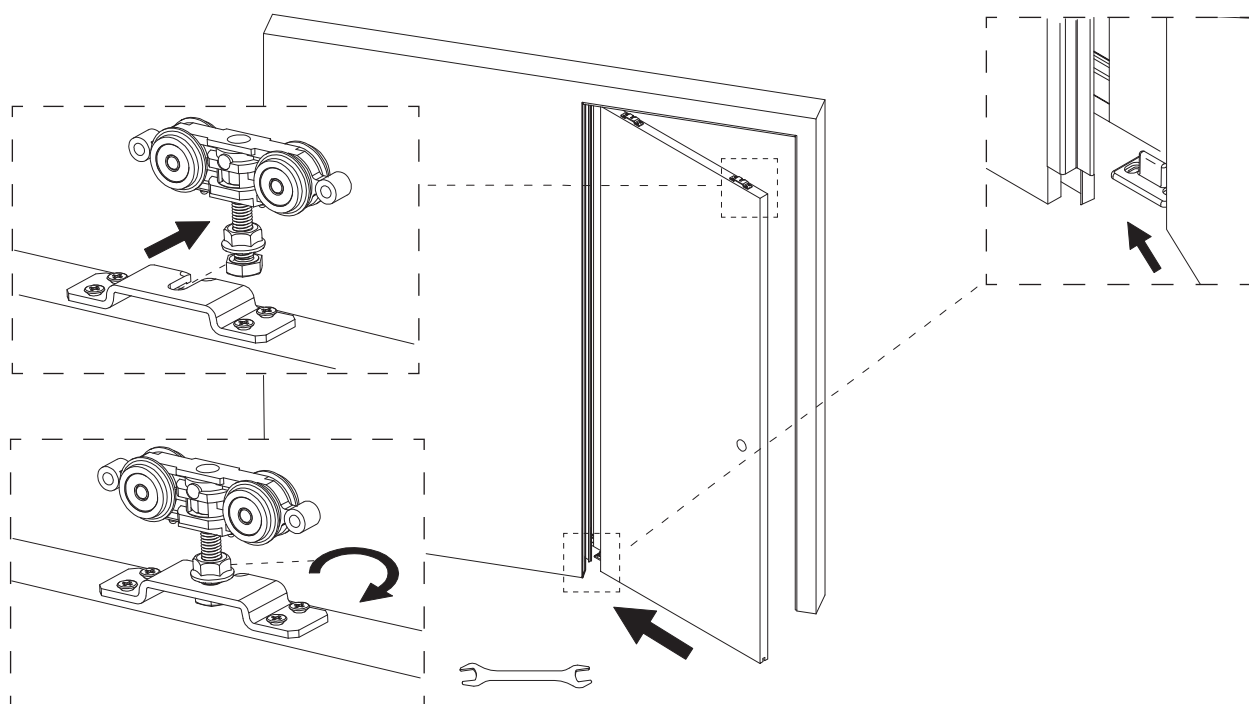



3

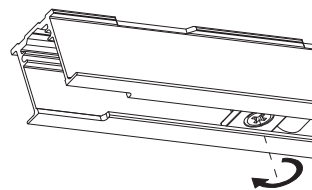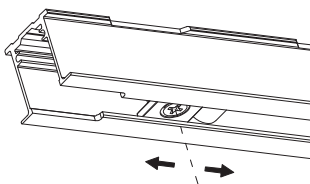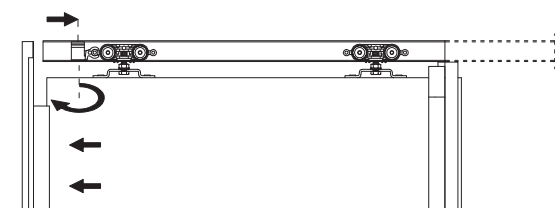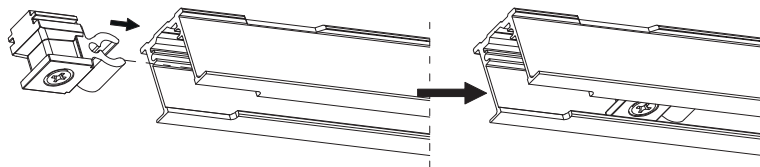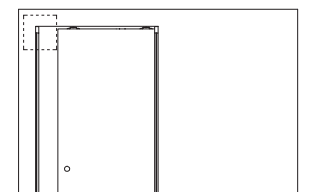


4

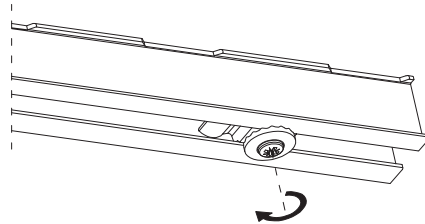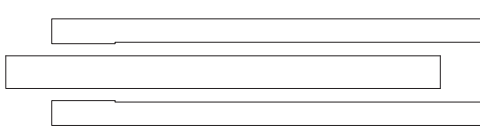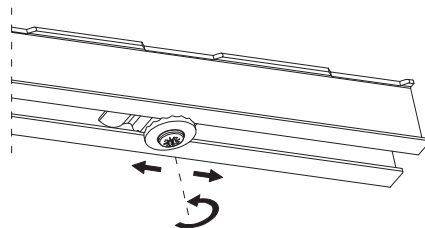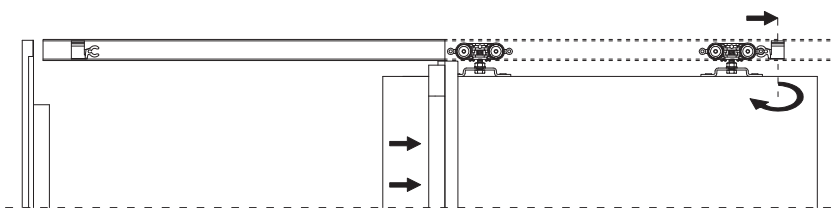


5

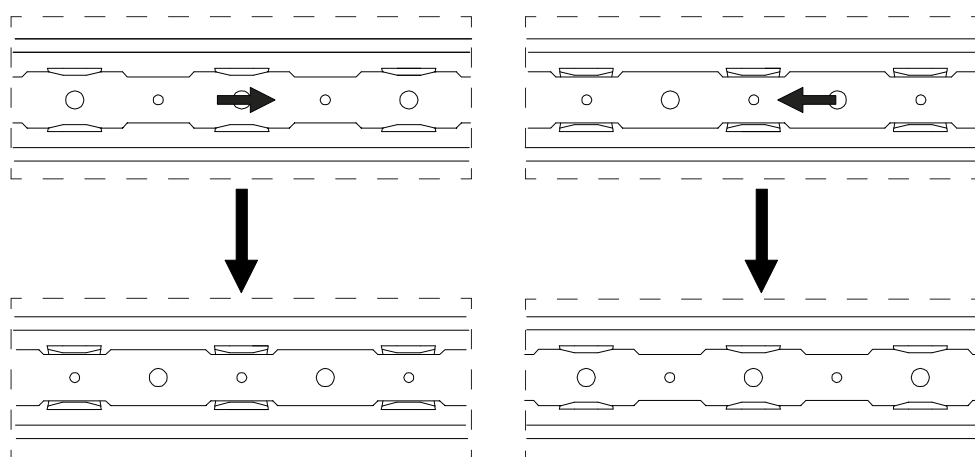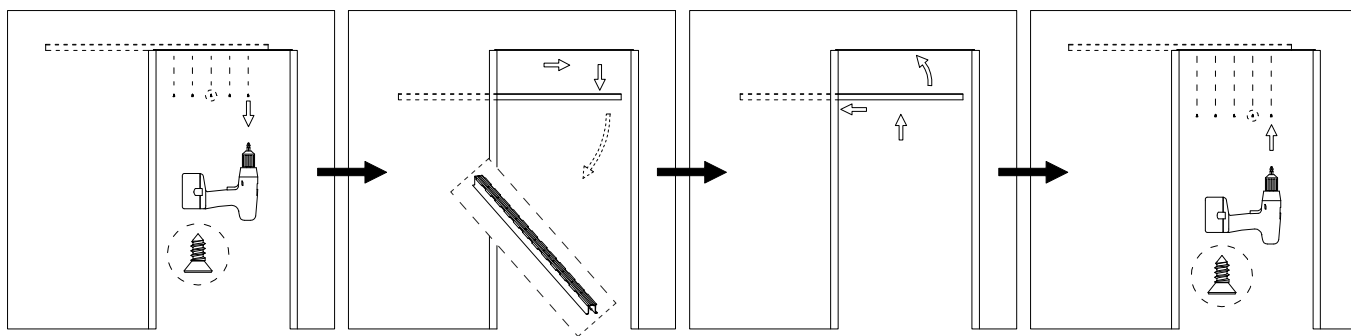


SCI 90/105

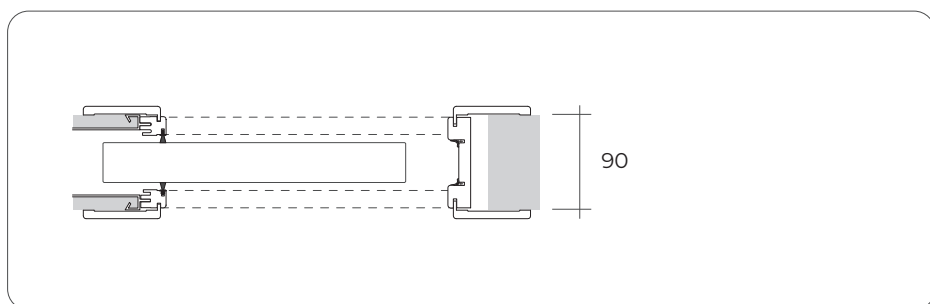


telaio per anta scorrevole
frame for sliding door
cadre pour porte coulissante
marco para puerta corredera
рама для раздвижной двери

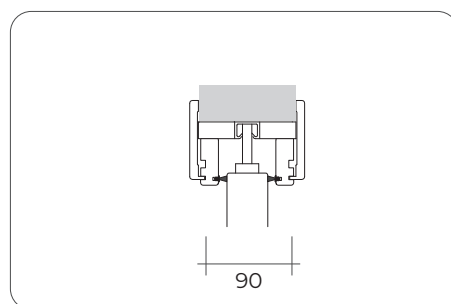


traversa
crossbar
barre transversale
travesaño
перекладина

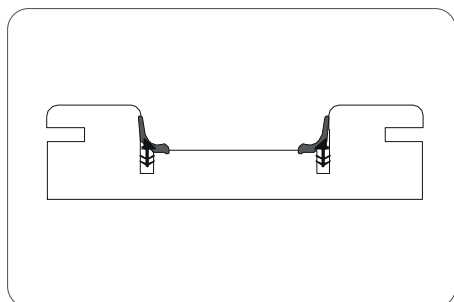


montante ricevitore pannello
jamb panel receiver
poteaux récepteur de panneau
pilar receptor de panel
стойка приемника панели

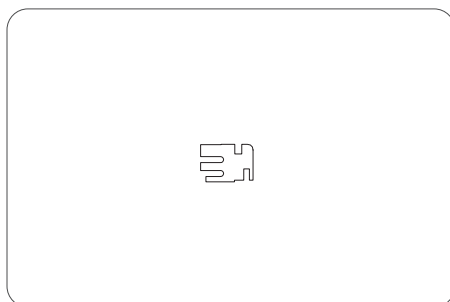


profilo portaspazzola
brush holder profile
profil porte-balais
perfil portaescobillas
профиль щеткодержателя

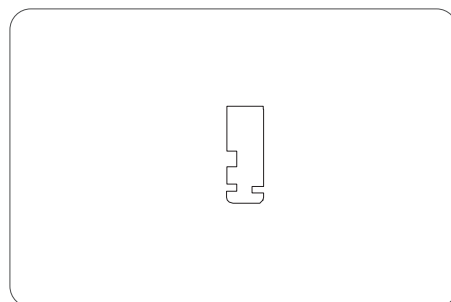


profilo traversa
crossbar profile
profil du barre transversale
perfil de travesaño
поперечный профиль

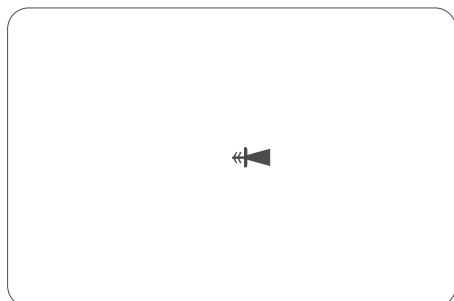


spazzola
brush
brosser
cepillar
щетка

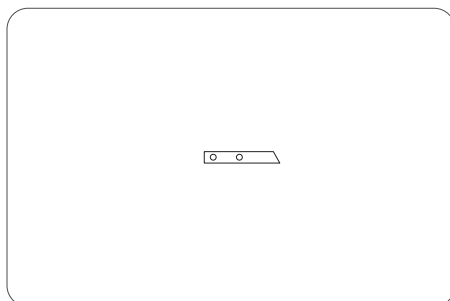

piastra metallica di giunzione
metal junction plate
plaque de jonction en métal
placa de unión de metal
металлическая соединительная пластина

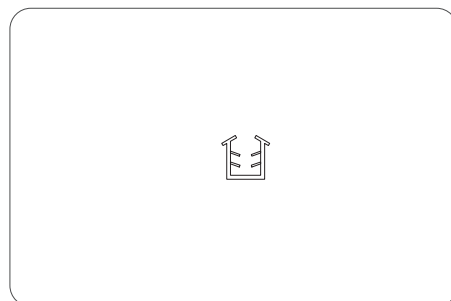


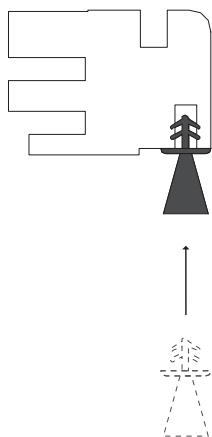

Montare in modo adeguato l'anta.
Montare le spazzole nei profili.
Place the door correctly.
Fit the brushes in the profiles.

1


Su muratura
On masonry
Ur maçonnerie
Y mampostería
Монтаж на стену

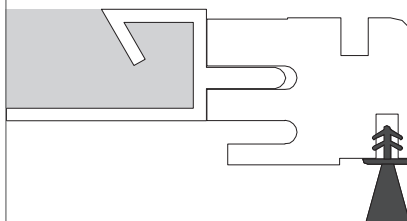


△ Prima di procedere, verificare che tra esterno-esterno dei profili portaspazzola si rilevi una distanza di ca. 100mm.
△ Before proceeding, check that there is a distance of approx. 100 mm.

2

per cartongesso
on plasterboard
Sur placoplâtre
Para cartón-yeso
на гипсокартон

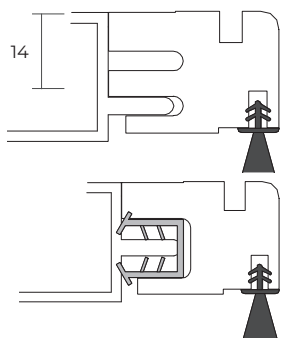


da asportare
to be removed
à supprimer
ser eliminado
быть удаленным

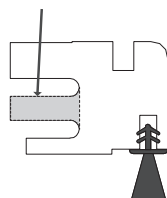

△ Prima di procedere, verificare che tra esterno-esterno dei profili portaspazzola si rilevi una distanza di ca. 100mm.
△ Before proceeding, check that there is a distance of approx. 100 mm.

2

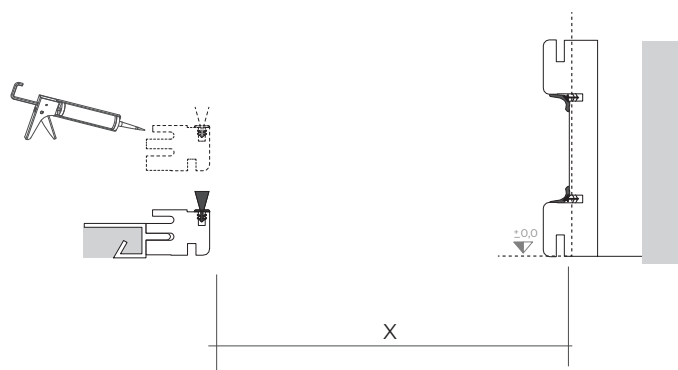

Siliconare lungo tutta la fresata del profilo portaspazzola ed applicare entrambe i profili al cassonetto.


△ La testa lavorata deve stare in alto. Montare il montante ricevitore pannello, verificando la perfetta verticalità . Terminato il fissaggio dei profili montanti, rilevare la misura "X".

Apply silicone along the entire groove of the brush holder profile and apply both profiles to the box.

△ the machined head must stand up. Mount the panel receiver upright, checking that it is perfectly vertical. Once the fixing of the upright profiles is done, take measurement "X".


3

SCI 90/105

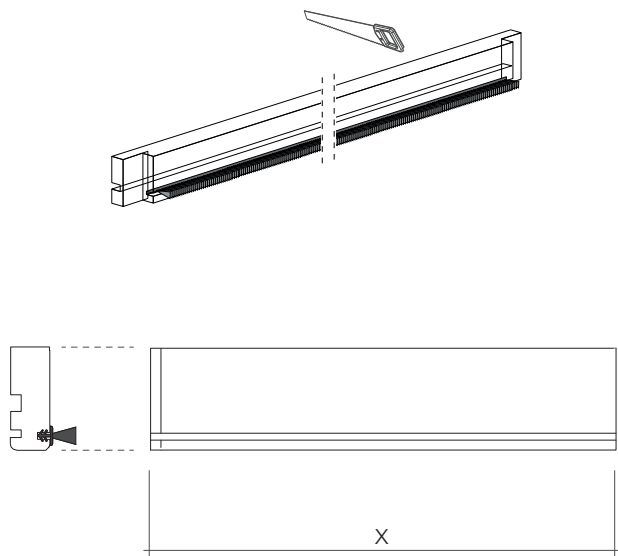



Tagliare la traversa a metà. Intestare la testa NON lavorata alla misura X rilevata.
Cut the crossbar in half. Head the NOT machined head to the detected X measurement.

4

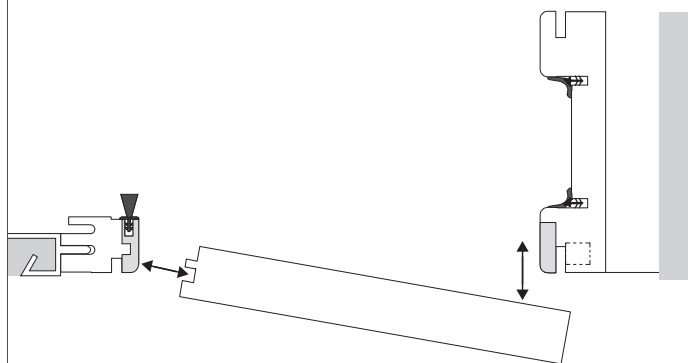

Montare la traversa incastrandola nel maschio del profilo portaspazzola e poi inserirla nel montante ricevitore.
Fit the crosspiece by engaging it in the male of the brush holder profile and then insert it into the receiver upright.

5

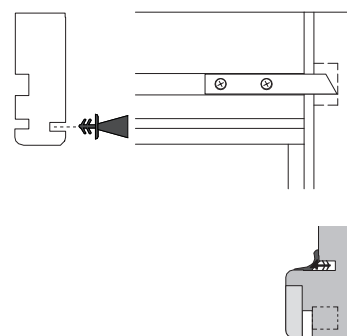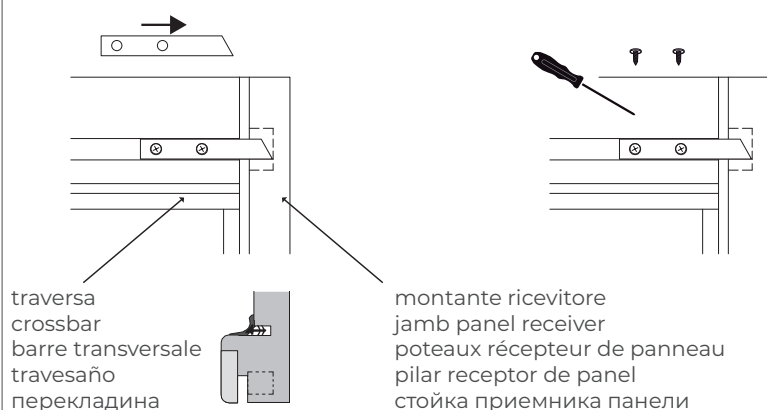


Posizionata la traversa, inserire la piastrina nella fresata, farla scorrere nell'asola predisposta nel montante ricevitore e fissarla con le viti. Fissate le traverse - inserire le spazzole.


Once the crosspiece has been positioned, insert the plate into the groove, slide it into the slot provided in receiver riser and fix it with the screws. Secure the crossbars - insert the brushes.

6


SCI 125/150

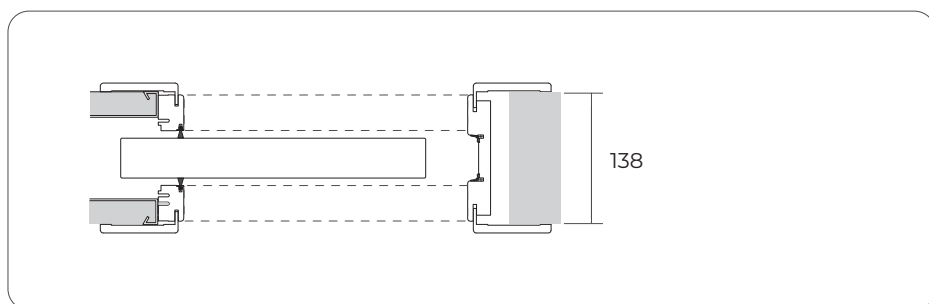


telaio per anta scorrevole
frame for sliding door
cadre pour porte coulissante
marco para puerta corredera
рама для раздвижной двери

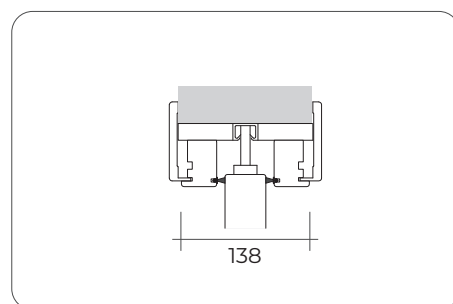


traversa
crossbar
barre transversale
travesaño
перекладина

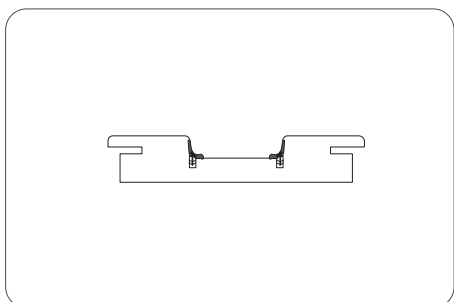


montante ricevitore pannello
jamb panel receiver
poteaux récepteur de panneau
pilar receptor de panel
стойка приемника панели

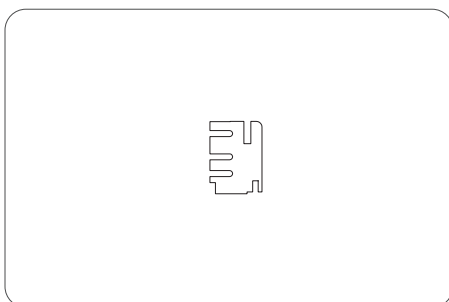


profilo portaspazzola
brush holder profile
profil porte-balais
perfil portaescobillas
профиль щеткодержателя

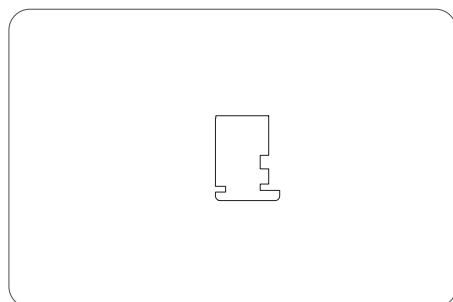

profilo traversa
crossbar profile
profil du barre transversale
perfil de travesaño
поперечный профиль

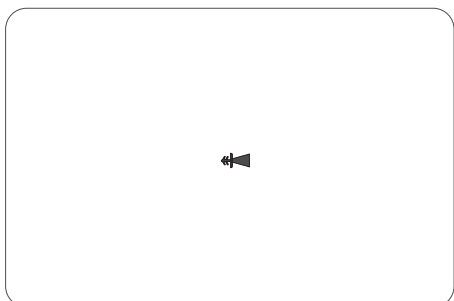


spazzola
brush
brosser
cepillar
щетка

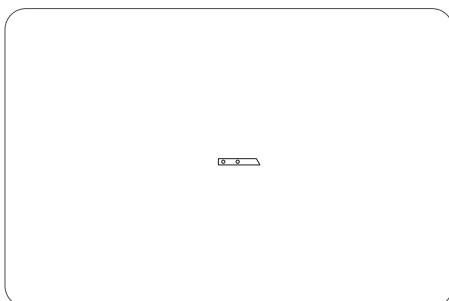

piastra metallica di giunzione
metal junction plate
plaque de jonction en métal
placa de unión de metal
металлическая соединительная пластина

SCI 125/150

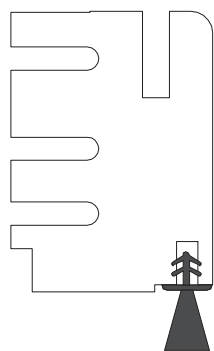



profilo portaspazzola
brush holder profile
profil porte-balais
perfil portaescobillas
профиль щеткодержателя

Montare in modo adeguato l'anta.
Montare le spazzole nei profili.
Place the door correctly.
Fit the brushes in the profiles.

1



Su muratura
On masonry
Ur maçonnerie
Y mamposteria
Монтаж на стену

TAV. 145/150

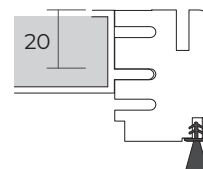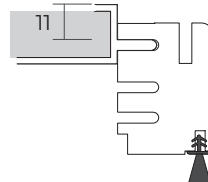

da asportare
to be removed
à supprimer
ser eliminado
быть удаленным

TAV. 125

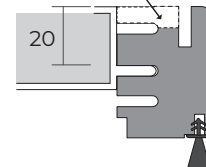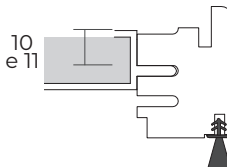


Utilizzo cave profilo portaspazzola. ⚠ Prima di procedere, verificare che tra esterno-esterno dei profili portaspazzola si rilevi una distanza di ca. 100mm.

Use of brush holder profile slots. ⚠ Before proceeding, check that there is a distance of approx. 100mm.

2



per cartongesso
on plasterboard
Sur placoplâtre
Para cartón-yeso
на гипсокартон

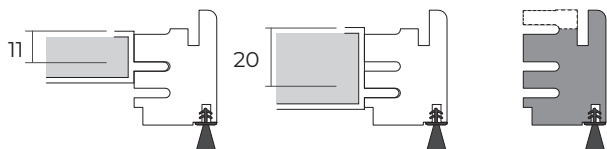

Utilizzo cave profilo portaspazzola. ⚠ Prima di procedere, verificare che tra esterno-esterno dei profili portaspazzola si rilevi una distanza di ca. 100mm.

Use of brush holder profile slots. ⚠ Before proceeding, check that there is a distance of approx. 100mm.

2

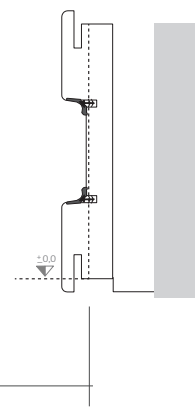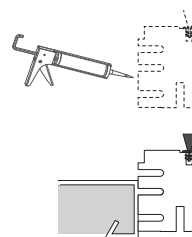


Siliconare lungo tutta la fresata del profilo portaspazzola ed applicare entrambe i profili al cassonetto.

⚠ La testa lavorata deve stare in alto. Montare il montante ricevitore pannello, verificando la perfetta verticalità. Terminato il fissaggio dei profili montanti, rilevare la misura "X".

Apply silicone along the entire groove of the brush holder profile and apply both profiles to the box.

⚠ the machined head must stand up. Mount the panel receiver upright, checking that it is perfectly vertical. Once the fixing of the upright profiles is done, take measurement "X".


3

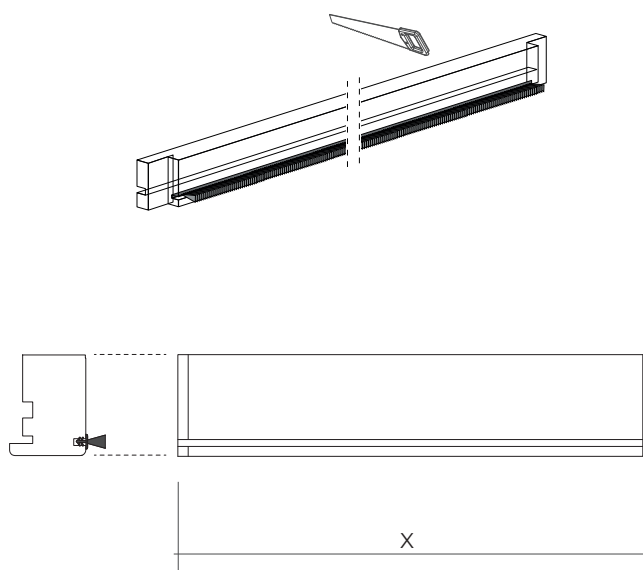

Tagliare la traversa a metà. Intestare la testa NON lavorata alla misura X rilevata.

Cut the crossbar in half. Head the NOT machined head to the detected X measurement.



4

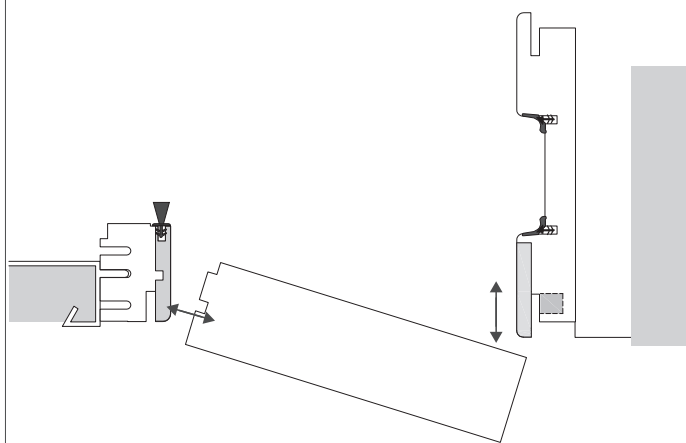

Montare la traversa incastrandola nel maschio del profilo portaspazzola e poi inserirla nel montante ricevitore.

Fit the crosspiece by engaging it in the male of the brush holder profile and then insert it into the receiver upright.

5

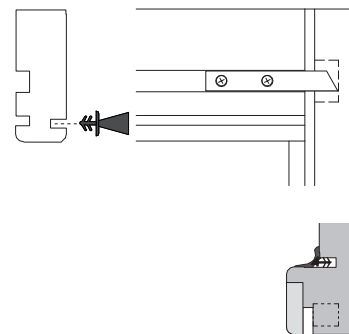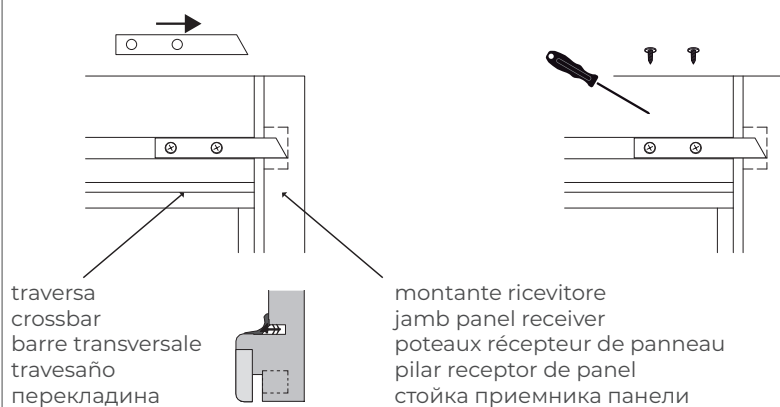

Posizionata la traversa, inserire la piastrina nella fresata, farla scorrere nell'asola predisposta nel montante ricevitore e fissarla con le viti. Fissate le traverse - inserire le spazzole.

Once the crosspiece has been positioned, insert the plate into the groove, slide it into the slot provided in receiver riser and fix it with the screws. Secure the crossbars - insert the brushes.

6